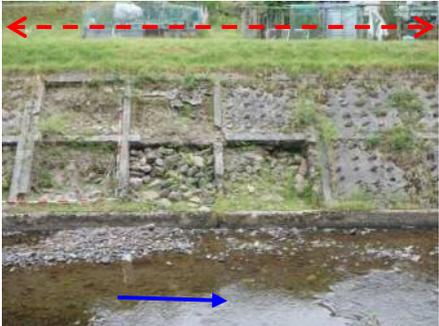
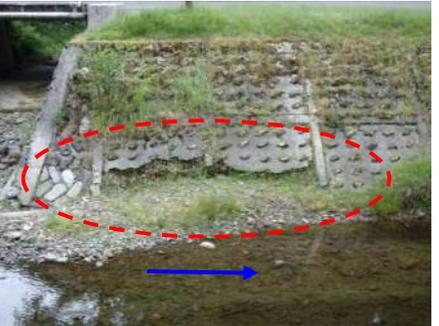
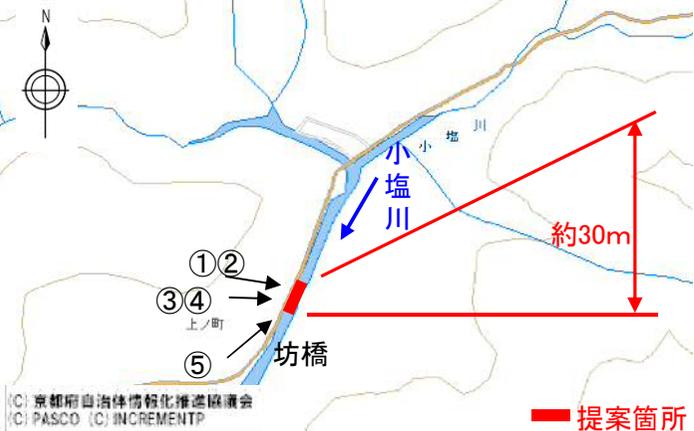
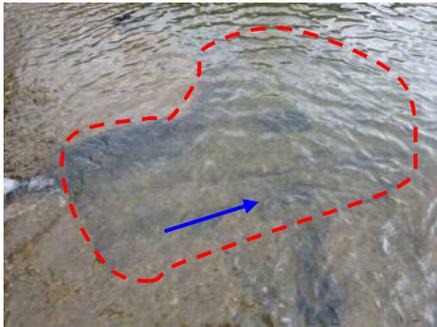
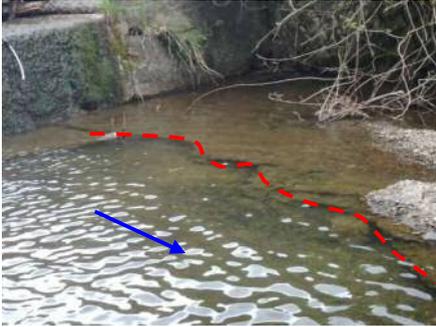
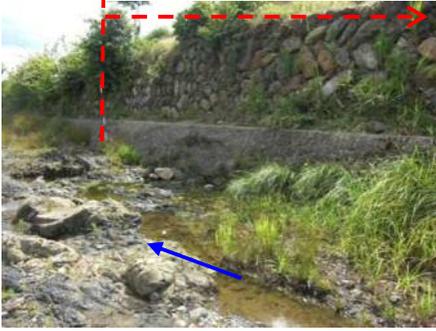
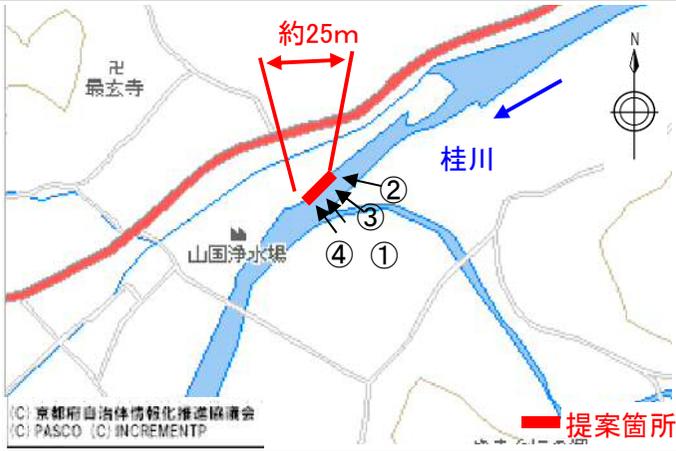
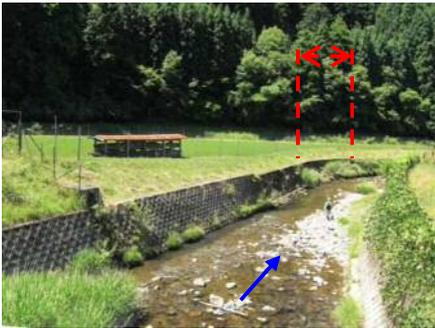
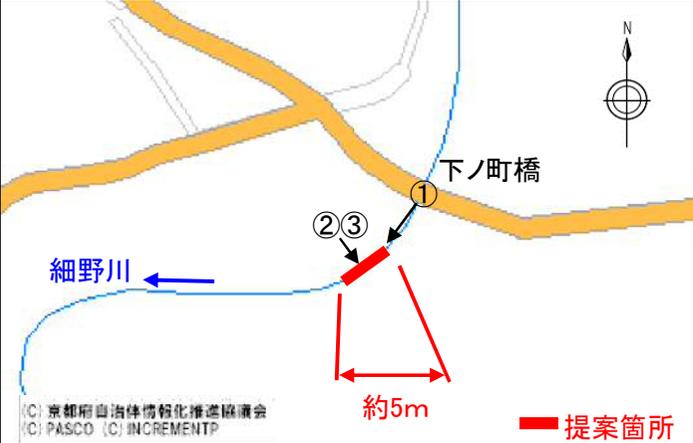


番号	8	写真
路線・河川名等	小塩川	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオシオチョウウエサカ</small> 京都市右京区京北小塩町上坂	
提案内容	<坊橋上流> 護岸の改修	 
現在の状況	張ブロック護岸の一部が破損し、裏込め栗石が流出している。	 
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	コンクリート等で補修する。	
位置図	 <p> <small>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENT</small> ■ 提案箇所 </p>	

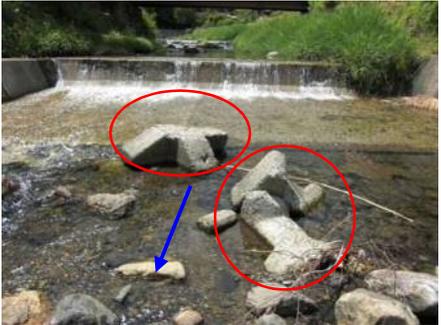
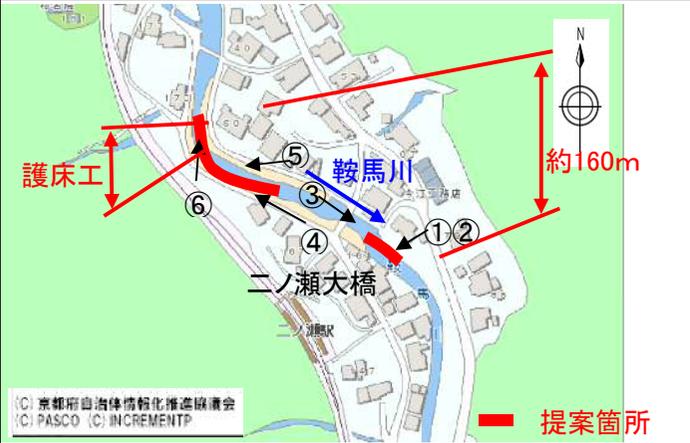
番号	9	写真
路線・河川名等	小塩川	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオシオチヨウマイ</small> 京都市右京区京北小塩町今井	
提案内容	<日吉神社下流> 川底コンクリートの補修と流されたコンクリートの撤去	 
現在の状況	落差工(写真①)下流の水叩きコンクリートが割れて損壊している。(写真②③) さらに、下流に流されたコンクリート塊が河川断面を阻害している。(写真④⑤)	 
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	損壊している水叩きの補修とコンクリート塊の撤去を行う。	
位置図		

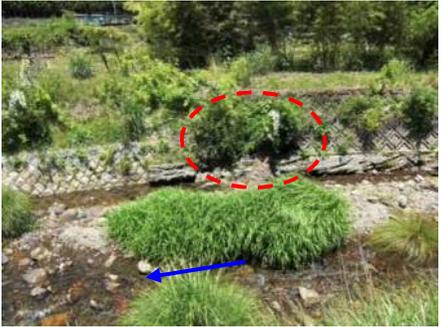
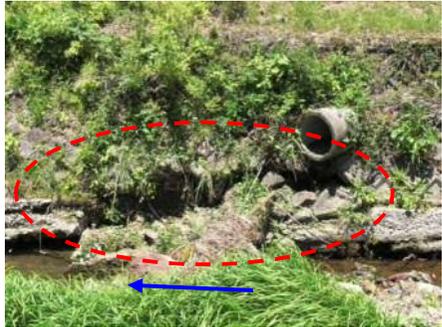
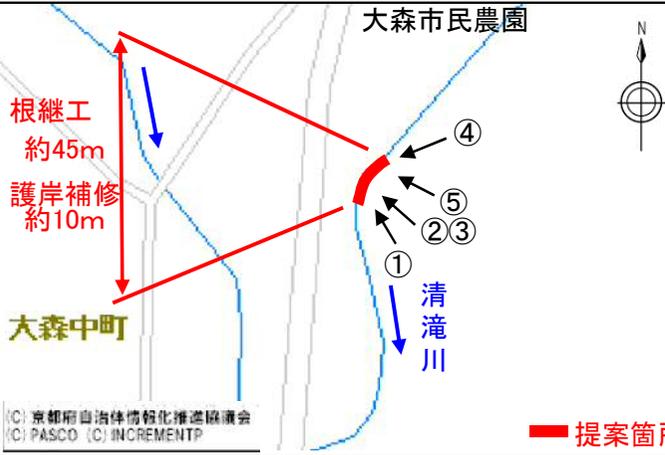
番号	13	写真
路線・河川名等	桂川	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチョウヨコマクラナガイケ</small> 京都市右京区京北大野町横枕・長池	
提案内容	<晨渡橋上流> 護岸の改修	
現在の状況	護岸基礎部分が洗掘されている(左右岸計:約15m)。	
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	コンクリート充填工を実施する。	
位置図		<p>写真③ 基礎洗掘箇所(左岸)</p>

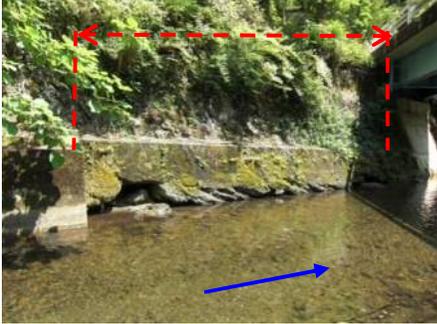
番号	16	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクヒガエチヨウ</small> 京都市右京区京北比賀江町		
提案内容	護岸の改修		
現在の状況	根継工の基礎部が損傷している。(約25m)		
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		写真④ 損傷状況(右岸)
対応案及び実施不可の場合の理由	コンクリート充填工を実施する。		
位置図			

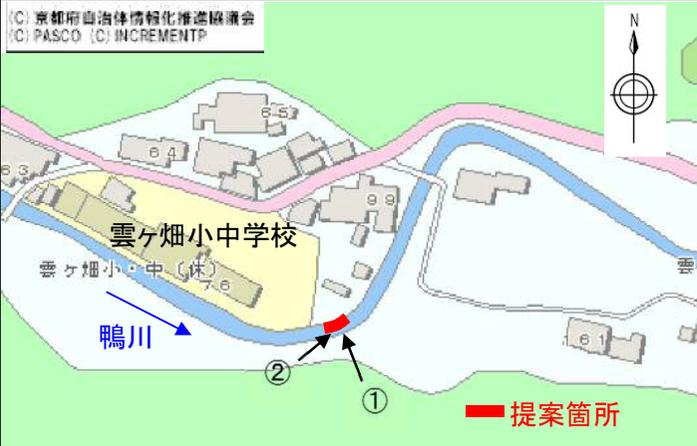
番号	19	写真	
路線・河川名等	細野川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクホソノチョウウルビ</small> 京都市右京区京北細野町久留尾		
提案内容	<下ノ町橋下流> 護岸の改修		
現在の状況	空石積みが抜けている。(約5m) なお、基礎部は岩着である。(写真②③)		
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	写真① 護岸全景(左岸)	
対応案及び実施不可の場合の理由	石積護岸の復旧工事を実施する。	写真② 護岸崩落状況(左岸)	
位置図			

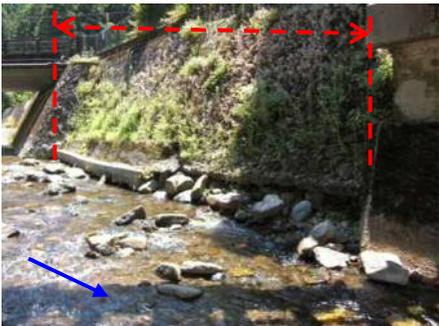
番号	20	写真
路線・河川名等	細野川	
所在地	キョウトシウキョウケイホクホソノチョウウエノマチ 京都市右京区京北細野町上之町	
提案内容	<下ノ町橋上流> 護岸の改修	<p>写真① 護岸欠損全景(右岸)</p>
現在の状況	擦り付け護岸の基礎部分が洗掘され、内部の土砂が吸い出しされている。(約3m)	<p>写真② 護岸欠損箇所(右岸)</p>
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	コンクリート充填工を実施する。	<p>写真③ 護岸欠損箇所(右岸)</p>
位置図	<p>位置図</p>	<p>写真④ 護岸欠損箇所(右岸)</p>
		<p>写真⑤ 護岸欠損箇所(右岸)</p>
		<p>写真⑥ 隣接道路(右岸)</p>

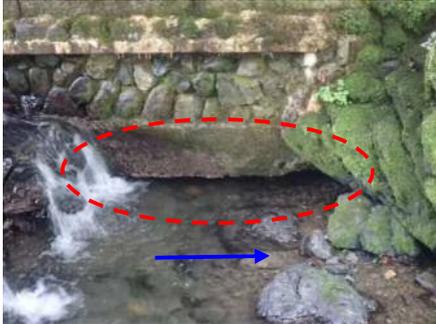
番号	24	写真	
路線・河川名等	鞍馬川		
所在地	<small>キョウトシサキョウクラマニノセチョウ</small> 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町	 	
提案内容	<二ノ瀬大橋上下流> テトラポット流出箇所の復旧	<p data-bbox="1240 614 1532 646">写真① 流出テトラポット</p> <p data-bbox="1749 614 2040 646">写真② 流出テトラポット</p>	
現在の状況	テトラポットの一部が流され、河床が洗掘されている箇所がある。	 	
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	<p data-bbox="1240 1023 1532 1054">写真③ 流出テトラポット</p> <p data-bbox="1720 1023 2011 1054">写真④ 流出テトラポット</p>	
対応案及び実施不可の場合の理由	護床工を実施する。	 	
位置図		<p data-bbox="1240 1433 1532 1465">写真⑤ 流出テトラポット</p> <p data-bbox="1749 1433 2040 1465">写真⑥ 河床洗掘箇所</p>	

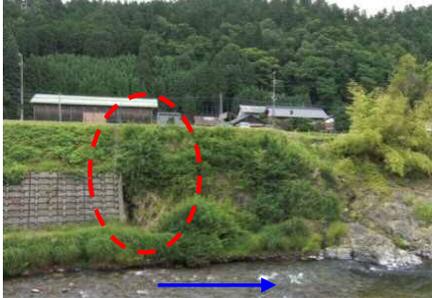
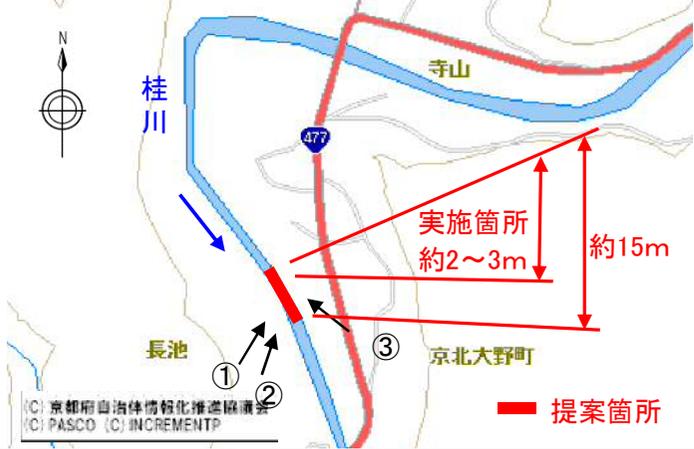
番号	26	写真
路線・河川名等	清滝川	
所在地	キョウトシキタクオオモリナカチョウ 京都市北区大森中町	
提案内容	<大森市民農園南側> 護岸の補修	 
現在の状況	護岸(約10m)が損傷して崩れている。(写真①②③) 護岸基礎部(約45m)が洗掘されている区間がある。(写真④⑤)	 
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	護岸損傷箇所は、護岸補修を実施する。 護岸基礎部が洗掘されている区間は、根継工を実施する。	
位置図	 <p>大森市民農園</p> <p>大森中町</p> <p>清滝川</p> <p>根継工 約45m</p> <p>護岸補修 約10m</p> <p>① ②③ ④ ⑤</p> <p>— 提案箇所</p> <p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>	
		<p>写真① 護岸損傷箇所(右岸)</p> <p>写真② 護岸損傷箇所(右岸)</p> <p>写真③ 護岸損傷箇所(右岸)</p> <p>写真④ 護岸洗掘区間(右岸)</p> <p>写真⑤ 護岸洗掘状況(右岸)</p>

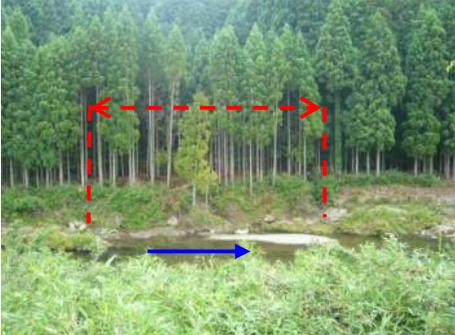
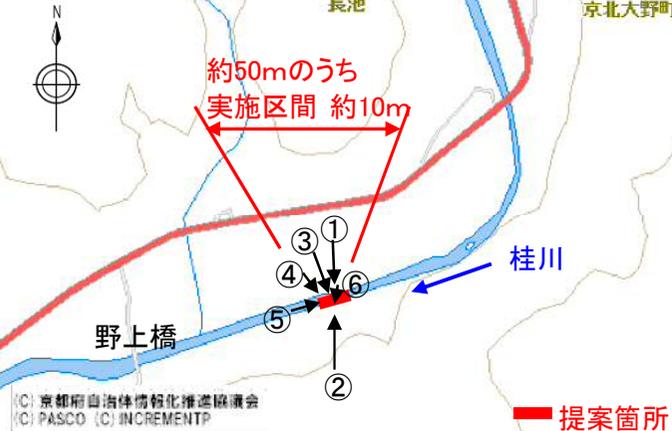
番号	31	写真
路線・河川名等	鴨川	
所在地	<small>キョウトシキタクモガハタナカツガワチヨウ</small> 京都市北区雲ヶ畑中津川町	
提案内容	<市ノ瀬橋上流> 護岸の改修	 
現在の状況	既設根継ぎ工が洗掘されている。(約10m)	
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	根継工等の護岸補修を行う。	
位置図		 <p>写真③ 洗掘箇所(左岸)</p>

番 号	32	写 真	
路線・河川名等	鴨川		
所 在 地	<small>キョウトシキタクモガハタナカツガワチヨウ</small> 京都市北区雲ヶ畑中津川町		
提 案 内 容	<雲ヶ畑小中学校下流> 石垣の改修		
現 在 の 状 況	擦り付け護岸の一部が崩れている。	写真① 崩壊状況(左岸)	写真② 崩壊状況(左岸)
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び 実施不可の場合 の理由	擦り付け部の補修を行う。		
位 置 図			

番号	3	写真	
路線・河川名等	鞍馬川		
所在地	キョウトシ サキョウク クラマ ホンマチ 京都市左京区鞍馬本町		
提案内容	<十王堂橋下流> 護岸の改修		
現在の状況	護岸基礎部分が洗掘されている(写真①~③)。 護岸に一部損傷が見られる(写真④)。	<p>写真① 護岸洗掘状況(右岸)</p>	<p>写真② 護岸洗掘状況(左岸)</p>
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	鉄道管理者と協議の上、必要な箇所について根継工等の護岸補修を実施する。		
位置図			

番号	4	写真
路線・河川名等	貴船川	
所在地	キョウトシ サキョウク クラマ キブネチョウ 京都市左京区鞍馬貴船町	
提案内容	<貴船口～貴船神社奥宮前> 護岸整備・改修及び土砂浚渫並びに落差工の整備・改修	 
現在の状況	護岸が洗掘されている箇所がある。(写真①) 変状のない護岸箇所もある。(写真②) 河川より上部で斜面が崩壊している。(写真③) 土砂が堆積している区間がある。(写真④)	<p>写真① 洗掘箇所(左岸)</p> <p>写真② 石積護岸(左岸)</p>
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	損傷の著しい箇所のみ補修を実施する。 土砂浚渫については、河積阻害率が10%未満であるため、早期対応の必要性がなく、経過観察とする。	 
位置図		<p>写真③ 斜面崩壊(左岸)</p> <p>写真④ 土砂堆積状況</p> <p>※ 写真は提案箇所の抜粋である。</p>

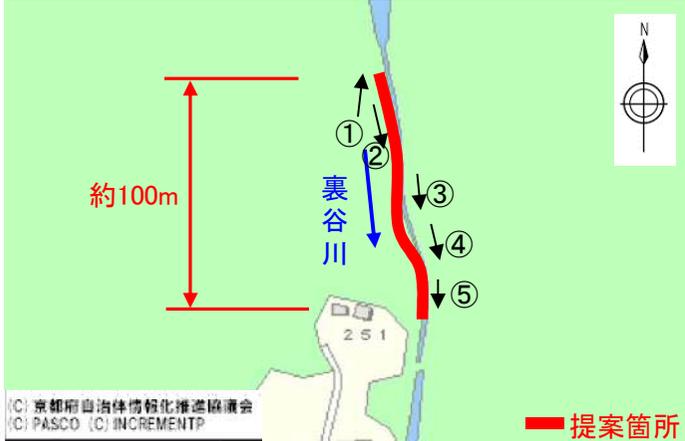
番号	12	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチョウヨコマクラ</small> 京都市右京区京北大野町横枕		
提案内容	<既設護岸下流> 護岸整備		
現在の状況	既設護岸の下流は岩が露出しており、護岸取合部(約1~2m)に浸食が見られる。	写真① 堤防全景(左岸)	写真② 堤防浸食箇所(左岸)
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	既設護岸取付部のみ補修を実施する。		写真③ 隣接水田(左岸)
位置図			

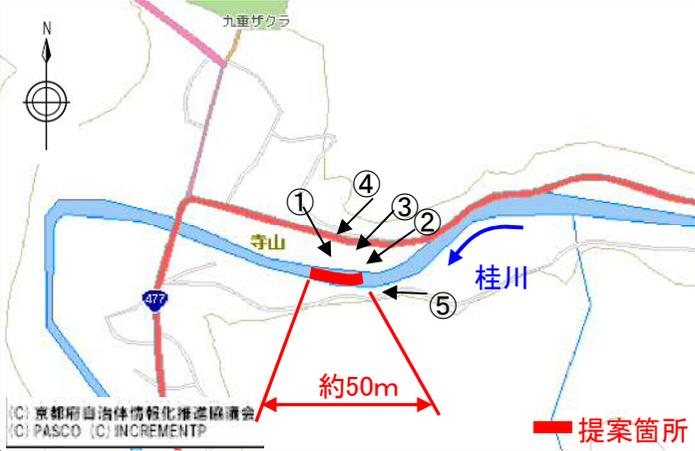
番号	14	写真
路線・河川名等	桂川	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチョウジヨウド</small> 京都市右京区京北大野町時杠渡	
提案内容	<野上橋上流 左岸> 護岸整備	 
現在の状況	自然河岸の一部(約10m)が洗掘され、樹木も倒れようとしている。	
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	自然河岸が洗掘され、崩壊している箇所のみ、かご工を実施する。	
位置図		   

番号	23	写真	
路線・河川名等	鞍馬川		
所在地	<small>キョウトシサキョウクラマニノセチョウ</small> 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町		
提案内容	<二ノ瀬大橋下流> 護岸の補強		
現在の状況	右岸(約6m)については、軽微な損傷が見受けられる。(写真①~④) 左岸(約5m)の既設根継工が損傷しており、河床部が洗掘されている。(写真⑤⑥)	写真① 既設護岸(右岸)	写真② 護岸(右岸)帯工下部損傷
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	損傷している左岸については、根継工を実施する。 なお、右岸については、損傷が軽微であるため実施しない。 経過観測を行う。	写真③ 根継工損傷箇所(右岸)	写真④ 根継工損傷箇所(右岸)
位置図	<p>位置図: 鞍馬川と二ノ瀬大橋の周辺地図。右岸に提案箇所①②③④、左岸に提案箇所⑤⑥を示す。実施区間は約5m、約6mの範囲を示している。</p>		
		写真⑤ 根継工洗掘箇所(左岸)	写真⑥ 根継工洗掘箇所(左岸)

番号	28	写真
路線・河川名等	清滝川	
所在地	<small>キョウトシキタクオノミヤノカミチョウ</small> 京都市北区小野宮ノ上町	 
提案内容	<光明寺南側> 護岸の補修	写真① 護岸箇所(左岸) 写真② 崩落箇所(左岸)上流側
現在の状況	左岸に崩落している箇所がある。(約25m)	 
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	写真③ (左岸)上流側 写真④ (左岸)上流側
対応案及び実施不可の場合の理由	崩落箇所(約15m)のみ、かご工を実施する。	
位置図		写真⑤ (左岸)下流側

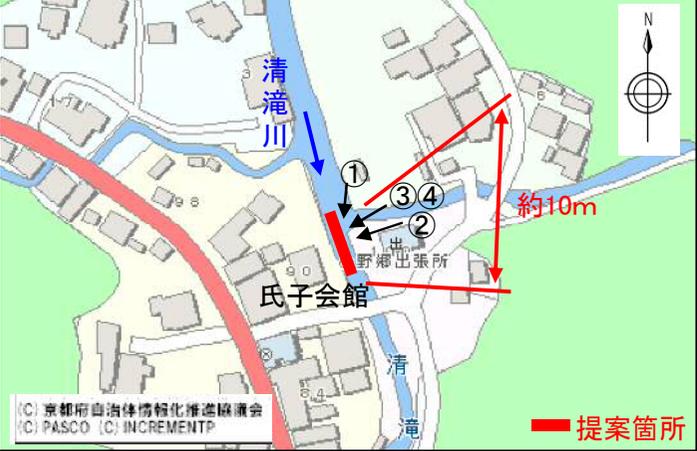
番号	1	写真
路線・河川名等	岩倉川	
所在地	<small>キョウトシ サキョウク イワクラ アグラチョウ・ナカザイジチョウ</small> 京都市左京区岩倉上蔵町・中在地町	
提案内容	<長田橋上流> 護岸の改修と土砂浚渫	
現在の状況	土砂が堆積している(約120m)。(写真②) 根継工の一部(右岸約10m、左岸約4m)が欠損している。(写真③) 左岸側護岸の一部(約4m)が破損している。(写真④)	
第1・2段階チェック	第1段階 × (⑤他事業で実施する。)	
対応案及び実施不可の場合の理由	他事業で土砂浚渫、護岸補修を実施する予定の箇所である。	
位置図		写真③ 根継工欠損箇所(右岸) 写真④ 護岸破損箇所(左岸)

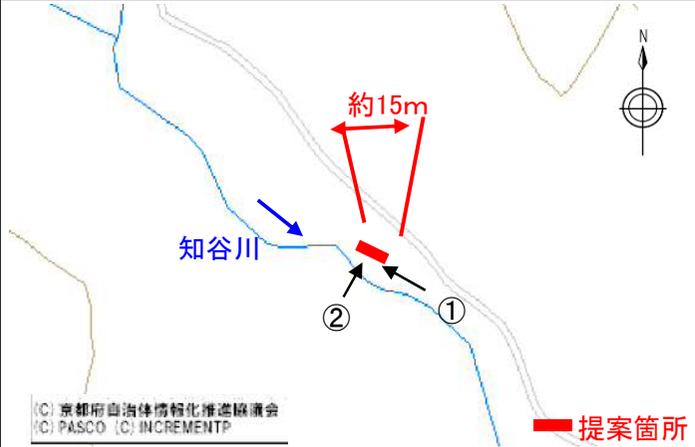
番号	21	写 真	
路線・河川名等	裏谷川		
所在地	<small>キョウトシサキョウクシズイチシズハラチョウ</small> 京都市左京区静市静原町		
提案内容	土石の流出防止対策	 <p>写真① 堰堤下流整備済み区間</p>	 <p>写真② 流路工のない区間</p>
現在の状況	流路工のない区間から、河床部及び斜面の土石が流出している。	 <p>写真③ 流路工のない区間</p>	 <p>写真④ 流路工のない区間</p>
第1・2段階チェック	第1段階 × (⑤他事業で実施中である。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	修繕事業で簡易な土石の流出防止対策を実施中である。		
位置図	 <p>約100m</p> <p>裏谷川</p> <p>① ② ③ ④ ⑤</p> <p>251</p> <p>— 提案箇所</p> <p>(C) 京都府自治体環境化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>		 <p>写真⑤ 下流整備済み区間取付部</p>

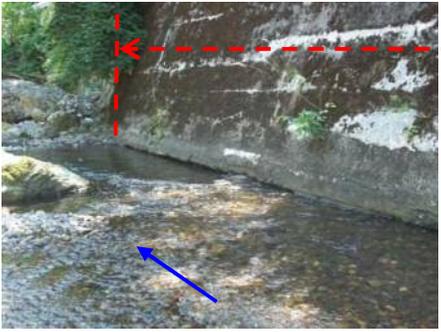
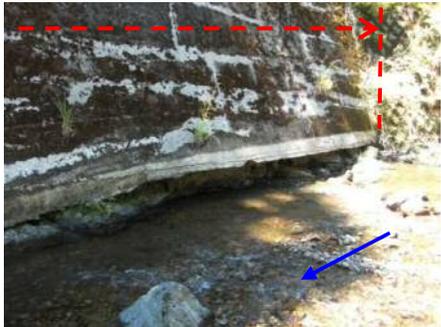
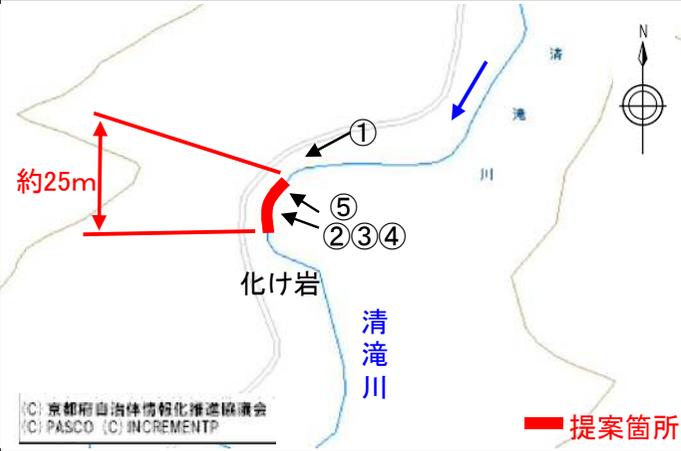
番号	10	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチヨウトボザカ</small> 京都市右京区京北大野町坪坂	<p>写真① 自然河岸全景(左岸)</p>	<p>写真② 上流端(左岸)</p>
提案内容	<上流既設護岸～河川公園駐車場> 護岸整備		
現在の状況	山付の自然河岸であり、護岸は整備されていない(約50m)。	<p>写真③ 自然河岸状況(左岸)</p>	<p>写真④ 下流端(左岸)</p>
第1・2段階チェック	第2段階 × (公共事業の必要性はない。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	山付の自然河岸で岩も露出しており、河川護岸の必要性はない。		
位置図			

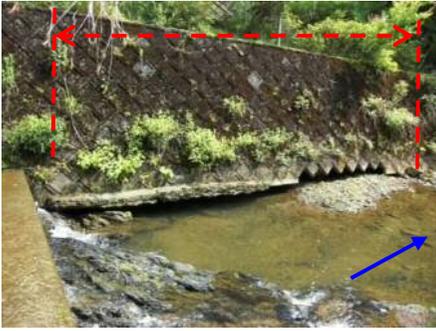
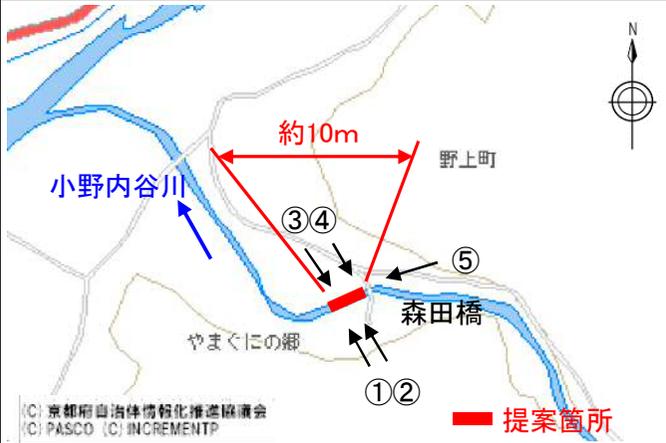
番号	11	写真
路線・河川名等	桂川	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチヨウヒロハタ</small> 京都市右京区京北大野町廣畑	
提案内容	<山陵橋下流既設護岸の下流> 護岸整備及び土砂浚渫	
現在の状況	堤防区間(約25m)に一部浸食されている箇所がある。(写真①~③) また、その上流河道湾曲部(約60m)の左岸側河床に若干の土砂が堆積している。(写真④)	
第1・2段階チェック	第2段階 × (早期対応の必要性は認められない。)	
対応案及び実施不可の場合の理由	堤防区間に一部浸食が見られるが軽微である。また、若干の土砂堆積は見受けられるが、河積阻害率が10%未満であるため、早期対応の必要性はなく、経過観察を行う。	
位置図		写真③ 堤防浸食箇所(左岸) 写真④ 土砂堆積状況(左岸)

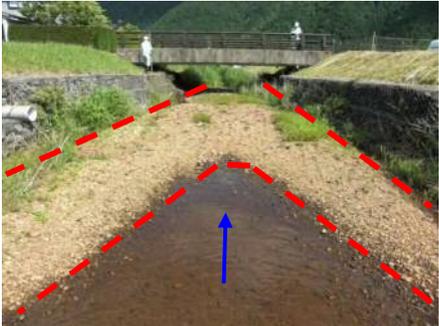
番 号	22	写 真	
路線・河川名等	静原川		
所 在 地	キョウトシサキョウクシズイチシズハラチョウ 京都市左京区静市静原町	 	
提 案 内 容	護岸の補修、補強	<p>写真① 土羽護岸状況(左岸)</p> <p>写真② 土羽護岸状況(左岸)</p>	
現 在 の 状 況	土羽護岸であるが、変状は認められない。	 <p>写真③ 土羽護岸状況(左岸)</p>	
第1・2段階チェック	第1段階 × (④危険な状況にない。)		
対応案及び 実施不可の場合 の理由	変状が見受けられないため実施しない。経過観察を行う。		
位 置 図	<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENT</p> <p>提案箇所</p>		

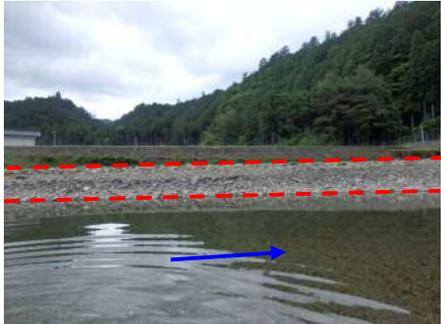
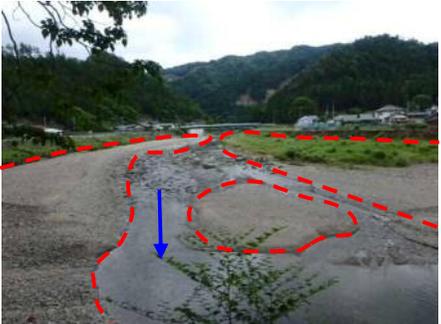
番号	29	写真	
路線・河川名等	清滝川		
所在地	<small>キョウトシ キタク オノ ナカノチヨウ</small> 京都市北区小野中野町		
提案内容	<氏子会館北側> 護岸の補修		
現在の状況	右岸に軽微な浸食が認められる。(約10m)		
第1・2段階チェック	第1段階 × (④危険な状況にない。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	変状が軽微なため、実施しない。経過観察を行う。		
位置図			<p>写真③ 浸食箇所(右岸)</p> <p>写真④ 浸食箇所(右岸)</p>

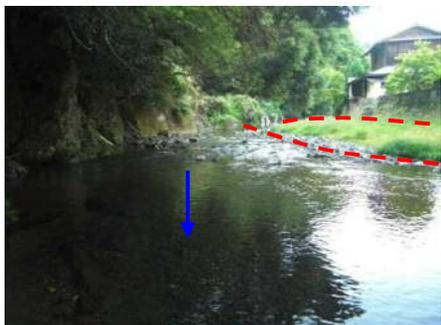
番 号	18	写 真	
路線・河川名等	知谷川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクカミュゲチョウ</small> 京都市右京区京北上弓削町		
提 案 内 容	護岸整備	写真① 落下箇所(左岸) 写真② 落下箇所(左岸)	
現 在 の 状 況	河川上部の道路施設が河川に落下している。		
第1・2段階チェック	第1段階 × (①京都市が管理する道路施設である。)		
対応案及び 実施不可の場合 の理由	京都市が管理する道路施設であり、対象外のため、実施しない。		
位 置 図			

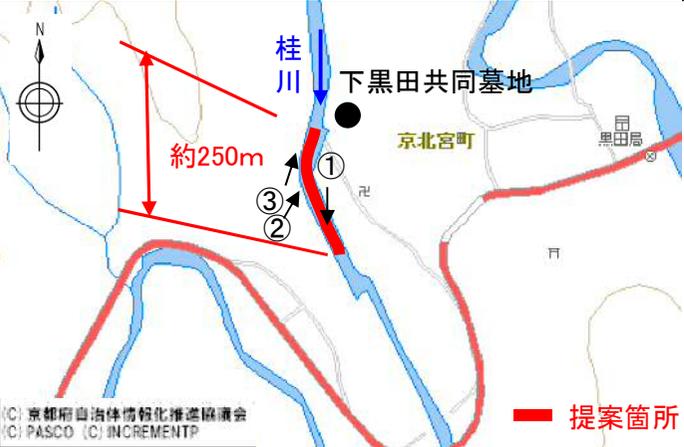
番 号	27	写 真	
路線・河川名等	清滝川		
所 在 地	<small>キョウトシキタクオノイフ</small> 京都市北区小野岩戸	写真① 護岸損傷箇所(右岸)	写真② 護岸損傷箇所(右岸)
提 案 内 容	<化け岩の上流> 護岸の補修		
現 在 の 状 況	道路施設の擁壁基礎部が損傷している。	写真③ 護岸損傷箇所(右岸)	写真④ 護岸損傷箇所(右岸)
第1・2段階チェック	第1段階 × (①京都市が管理する道路施設である。)		写真⑤ 護岸損傷箇所(右岸)
対応案及び実施不可の場合の理由	京都市が管理する道路施設であり、対象外のため、実施しない。		
位 置 図			

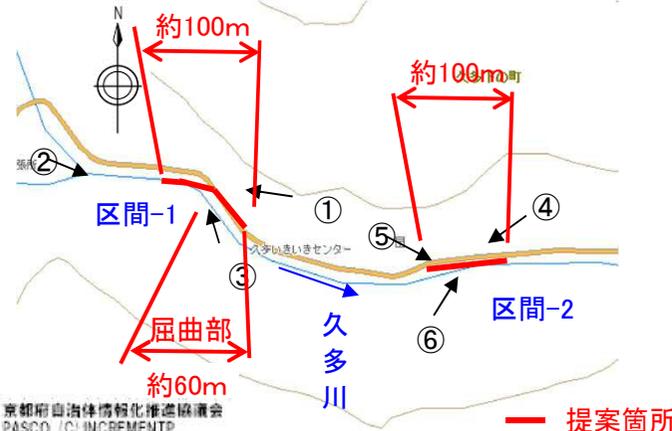
番号	15	写真
路線・河川名等	小野内谷川(砂防)	
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクオオノチヨウオノウチ</small> 京都市右京区京北大野町小野内	 
提案内容	<森田橋下流 両岸> 護岸の復旧	写真① 護岸損傷、基礎洗掘状況(右岸) 写真② 護岸損傷、基礎洗掘状況(右岸)
現在の状況	森田橋下流護岸(約10m)の基礎部が洗掘され、石積み護岸の一部が欠損している。	 
第1・2段階チェック	第1段階 × (①京都市が管理する河川施設である。)	写真③ 護岸損傷、基礎洗掘状況(左岸) 写真④ 護岸損傷、基礎洗掘状況(左岸)
対応案及び実施不可の場合の理由	砂防河川であるが、護岸等の構造物は砂防設備でなく、京都市が管理する河川施設であり、対象外のため、実施しない。	 写真⑤ 損傷箇所全景
位置図		

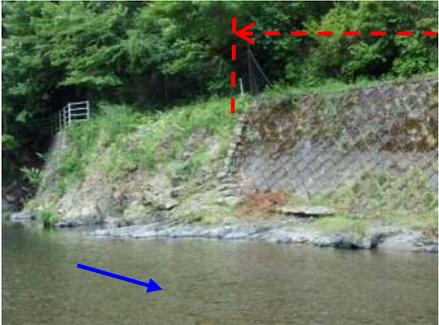
番号	17	写真	
路線・河川名等	三明谷川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクツジチョウサコナワテ</small> 京都市右京区京北辻町左近縄手		
提案内容	<縄手橋上下流> 土砂浚渫		
現在の状況	縄手橋の上下流(約50m)において土砂が堆積しており、川の流れを阻害している。		
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	河積阻害率が10%を越えており、土砂浚渫及び河床整正を実施する。	写真③ 縄手橋下流→上流堆積箇所 写真④ 護岸状況(兩岸)	
位置図			

番号	7	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクミヤチヨウクロノ</small> 京都市右京区京北宮町黒野		
提案内容	<菅河橋上下流> 護岸整備及び土砂浚渫		
現在の状況	当該区間は蛇籠による護岸が形成されているが、劣化による損傷が見られ、一部破損している。 また、土砂堆積により一部川幅が狭くなっている。		
第1・2段階チェック	第2段階 × (早期対応の必要性は認められない。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	蛇籠護岸は一部破損しているが、屈とう性があり、護岸としての機能は保持されている。土砂堆積においても、河積阻害率が10%未満であるため、早期対応の必要性はなく、経過観察を行う。		
位置図			

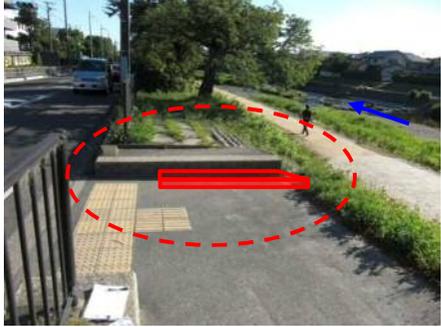
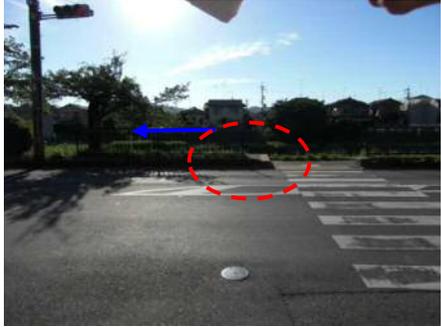
番号	34	写 真	
路線・河川名等	清滝川		
所在地	<small>キョウトシキタクナカガワキタヤマチョウ</small> 京都市北区中川北山町	 	
提案内容	<中川出張所裏～西山橋> 土砂浚渫	 	
現在の状況	約300mの内湾曲部で土砂が堆積している。		
第1・2段階チェック	第2段階 × (早期対応の必要性は認められない。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	若干の土砂堆積は見受けられるが、河積阻害率が10%未満であるため、早期対応の必要性はなく、経過観察を行う。		
位置図			

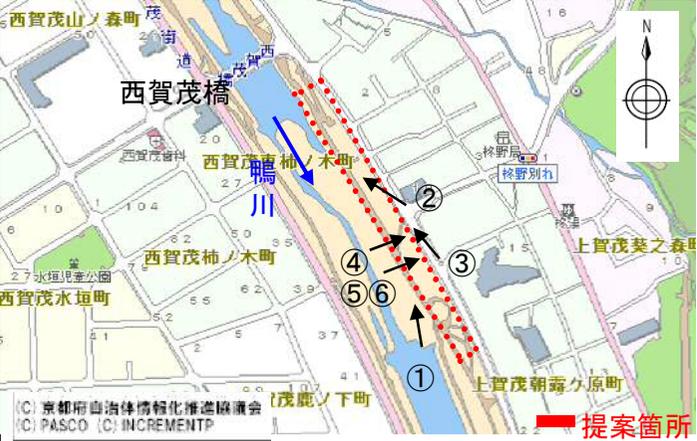
番号	5	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクシモクロダチョウツルノ</small> 京都市右京区京北下黒田町鶴野		
提案内容	<下黒田共同墓地駐車場の上下流> 土砂浚渫	 <p>写真① 下流堆積状況</p>	 <p>写真② 駐車場付近堆積状況</p>
現在の状況	駐車場から上流へ約100m、下流へ約150mの区間において土砂の堆積が見られる。		
第1・2段階チェック	第2段階 × (早期対応の必要性は認められない。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	若干の土砂堆積は見受けられるが、河積阻害率が10%未満であるため、早期対応の必要性はなく、経過観察を行う。	 <p>写真③ 上流堆積状況</p>	
位置図	 <p>位置図</p> <p>桂川 下黒田共同墓地 京北宮町 黒田島</p> <p>約250m</p> <p>① ② ③</p> <p>— 提案箇所</p> <p><small>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENT</small></p>		

番号	33	写真
路線・河川名等	久多川	
所在地	<small>キョウトシサキョウククタシモノチョウ</small> 京都市左京区久多下の町	
提案内容	護岸の嵩上げ	 
現在の状況	(区間-1) 約100mの内下流から約60mが屈曲部で河道内に岩盤が大きく露頭し、水位を上昇させている。屈曲部正面の宅地に浸水防止の堰板を設置する構造物がある。 (区間-2) 約100mのほぼ直線区間は、河床と道路の高低差が小さく、大雨時に溢水している。	 
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	府道管理者(市)と役割分担の上、屈曲部等において河川構造物の整備が必要な区間の護岸工及び嵩上げ工を実施する。	
位置図		 

番号	6	写真
路線・河川名等	桂川	
所在地	キョウトシウキョウケイホクシモクロダチョウツルノ 京都市右京区京北下黒田町鶴野	
提案内容	<下黒田共同墓地駐車場～塩野井関堰堤> 護岸の嵩上げ	 
現在の状況	左岸側護岸については、過去に嵩上げを実施している。	 
第1・2段階チェック	第1段階 × (③大規模な工事である。)	
対応案及び実施不可の場合の理由	計画的な河川改修に関する提案であり、対象外のため、実施しない。	
位置図		<p>写真① 護岸嵩上げ提案箇所(左岸)</p> <p>写真② 護岸嵩上げ提案箇所(左岸)</p> <p>写真③ 護岸嵩上げ提案箇所(左岸)</p> <p>写真④ 護岸嵩上げ提案箇所(左岸)</p>

番号	25	写真
路線・河川名等	鞍馬川	
所在地	<small>キョウトシサキョウクラマニノセチヨウ</small> 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町	
提案内容	<二ノ瀬大橋上流> 護岸の嵩上げ	 
現在の状況	護岸石積には特段の変状はない。	
第1・2段階チェック	第1段階 × (④危険な状況にない。)	
対応案及び実施不可の場合の理由	河川管理上、危険な状況にないため、実施しない。	
位置図		 

番 号	2	写 真	
路線・河川名等	高野川		
所 在 地	キョウトシ サキョウク タカノ ニシビラキチョウ 京都市左京区高野西開町	 	
提 案 内 容	階段と横断歩道との段差の解消	<p data-bbox="1240 608 1541 639">写真① 段差箇所(左岸)</p> <p data-bbox="1749 608 2049 639">写真② 段差箇所(左岸)</p>	
現 在 の 状 況	堤防から高水敷に下りる階段と横断歩道との間に約25cmの段差がある。	 	
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。	<p data-bbox="1240 1013 1541 1045">写真③ 段差箇所(左岸)</p> <p data-bbox="1720 1013 1973 1045">写真④ 階段(左岸)</p>	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	段差の高低差を小さくするため、階段を1段追加する。	 <p data-bbox="1240 1428 1541 1460">写真⑤ 段差箇所(左岸)</p>	
位 置 図			

番 号	35	写 真	
路線・河川名等	鴨川公園		
所 在 地	キョウトシキタクカミガモアサツウガハラチョウ 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町		
提 案 内 容	<p><西賀茂橋下流左岸></p> <p>グラウンドの整備(雑草除去、平面化) トイレ周辺土地整備 木質ベンチの補修</p>		
現 在 の 状 況	<p>グラウンドの顕著な不陸は認められない。雑草も少ない。(写真①②)</p> <p>トイレ周辺にはスロープが設置されている。(写真③④)</p> <p>一部の木質ベンチが損傷している。(写真⑤)</p>		
第1・2段階チェック	対象施設であり、技術審査結果も全て評価は○である。		
対応案及び 実施不可の場合 の理由	破損している木質ベンチ等の補修を実施する。		
位 置 図			

写真① グラウンド状況

写真② グラウンド状況

写真③ トイレ周辺

写真④ トイレへの階段

写真⑤ 木質ベンチ損傷状況

写真⑥ 木質ベンチ損傷状況

番号	30	写 真	
路線・河川名等	弓削川		
所在地	<small>キョウトシウキョウケイホクシムユゲチョウ</small> 京都市右京区京北下弓削町		
提 案 内 容	樹木の樹勢衰退防止、剪定等		
現 在 の 状 況	一部の桜の枝が垂れ下がっている。		
第1・2段階チェック	第1段階 × (⑤他事業で実施する。)		
対応案及び 実施不可の場合 の理由	他事業で剪定等を行う予定である。		
位 置 図			

番号	36	写真
路線・河川名等	鴨川公園	
所在地	<small>キョウトシキタクカミガモアサツユガハラチョウ</small> 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町	
提案内容	<御菌橋周辺> 芝生公園化 遊歩道の整備	 
現在の状況	緑地スペースがある。 遊歩道がある。 御菌橋下流側にスロープがある。	
第1・2段階チェック	第1段階 × (③大規模な工事である。)	
対応案及び実施不可の場合の理由	計画的な公園整備に関する提案であり、対象外のため、実施しない。	
位置図		 

写真① 芝生公園状況(左岸)上流側

写真② 高水敷通路(右岸)上流側

写真③ 道路状況→御菌橋(左岸)

写真④ スロープ遊歩道(左岸)

番 号	37	写 真	
路線・河川名等	鴨川公園		
所在地	<small>キョウト シ サキョウク シモガモミヤザキチヨウ キタク カミガモミノソグチチヨウ</small> 京都市左京区下鴨宮崎町～北区上賀茂御園口町		
提 案 内 容	照明灯(LED)の設置		
現 在 の 状 況	寄附を受けた照明灯はあるが、それ以外に照明灯は設置されていない。		
第1・2段階チェック	第1段階 × (④利便性向上、環境整備である。)		
対応案及び実施不可の場合の理由	利便性向上、環境整備に関する提案であり、対象外のため、実施しない。		
位 置 図			

写真① 北山大橋からの全景(右岸) 写真② 北山大橋からの全景(左岸)

写真③ 北大路橋からの全景(右岸) 写真④ 北大路橋からの全景(左岸)